
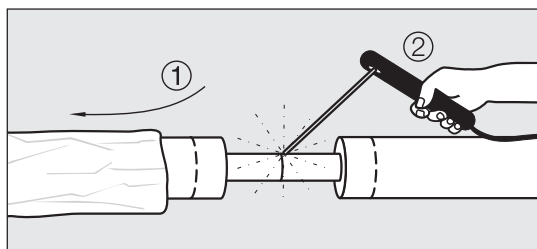



HBX

Højtemperatur lige muffe til opskumning, dobbelttætnet


Monteringsanvisning 1/2

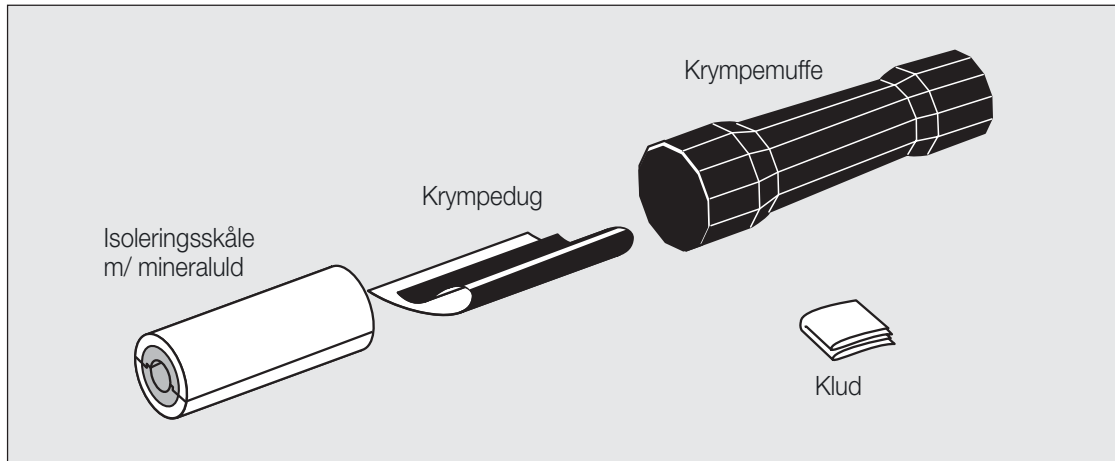


1. Sæt krympemuffen med indpakning ind på det ene rør, før medierørene samles.

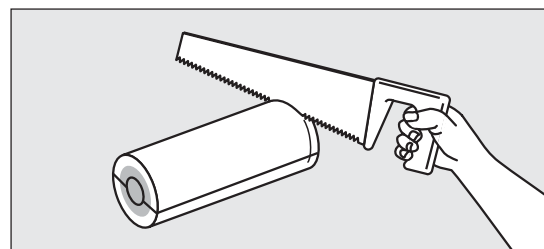


4. Afkort isoleringsskålene så de passer stramt mellem kapperørene.

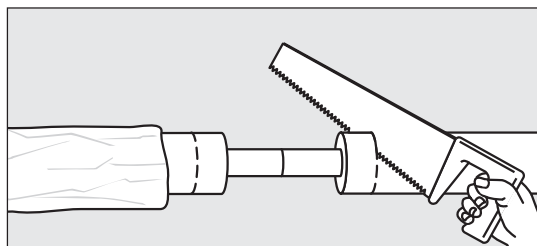


2. Afskær den yderste del af kapperørene ved afmærkningen.

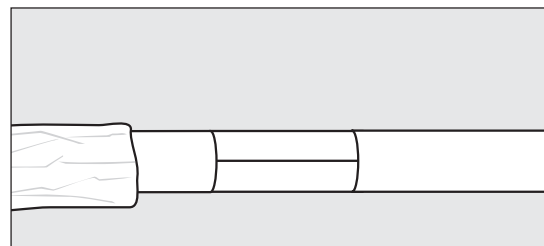

5. Monter halvskålene stramt mellem kapperørene, brug evt. tape. Alle overflader skal være RENE og TØRRE.

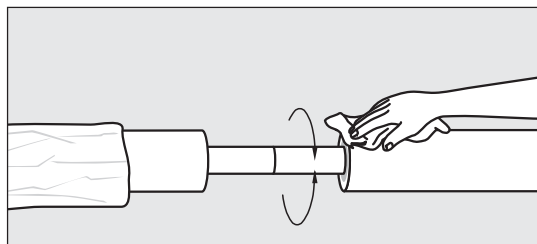

3. Rengør alle overflader i samlingsområdet.

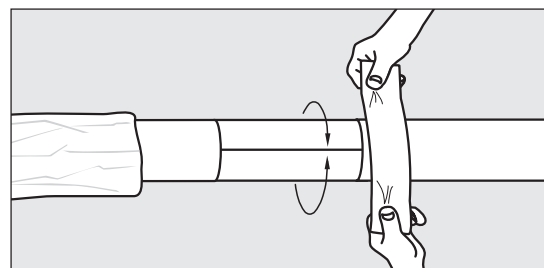


6. Aktiver kapperørene med smergellærred korn 80 mindst 150 mm fra begge kappeender.

HBX


Højtemperatur lige muffe til opskumning, dobbelttætnet

Monteringsanvisning


2/2

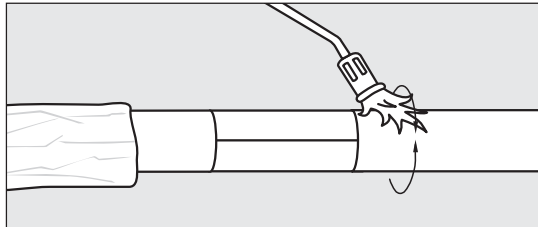


7. Aktiver kapperørene med gasbrænder mindst 150 mm fra begge kappeender, indtil overfladen har et silkemat skær.

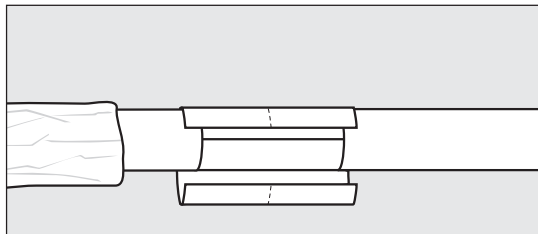


8. Placer krympedugen så markeringstregen går rundt om røret. Hæft den ene kant af krympedugen i "kl. 10 position". Træk duken rundt om røret ved at trække i beskyttelsesfolien, så dugen hæfter på den underliggende overflade.

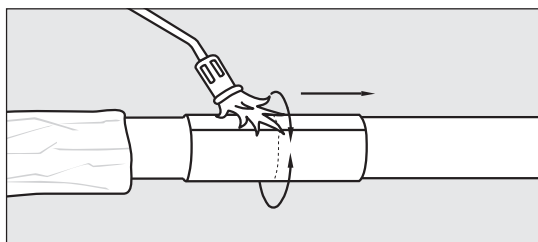


9. Varm hele dugen fra midten ud mod begge sider, så tætningsmassen flyder ud ved alle kanter, og dugen ligger stramt om røret.

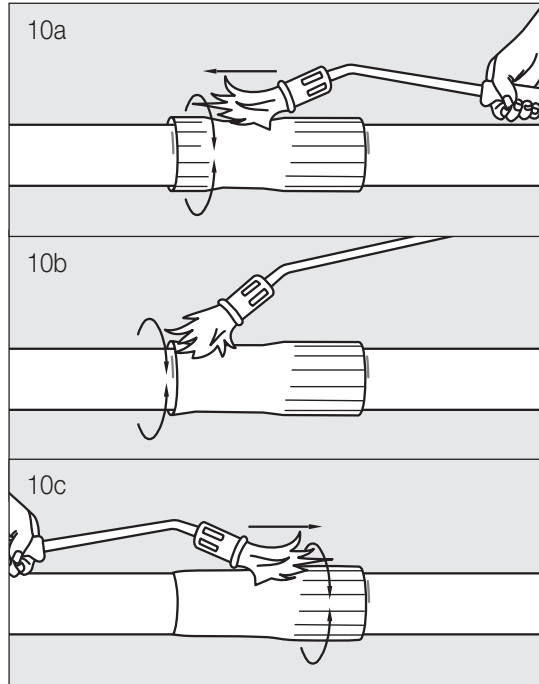

10. Fjern indpakningen fra krympemuffen. Kontroller at muffen er REN og TØR ud- og indvendig. Placer krympemuffen midt over samlingen og marker placering. Krymp først fra midten ud mod den ene ende og derefter fra midten mod den anden ende. Undgå at varme direkte på kappen.

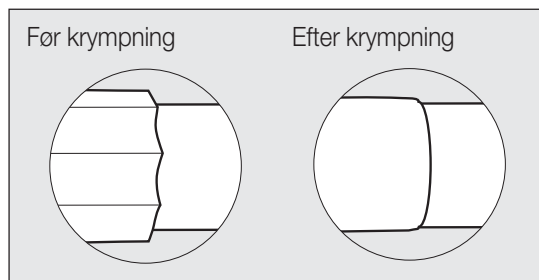

11. Krymp indtil ekspansionsmærkerne er forsvundet, og muffeenden danner en næsten ret rundtgående kant.

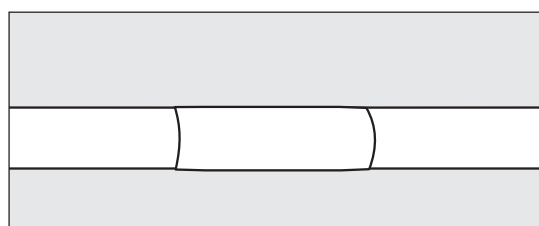

12. Samlingen er færdig.