


LOGSTOR LMC

Montagevejledning - Industri

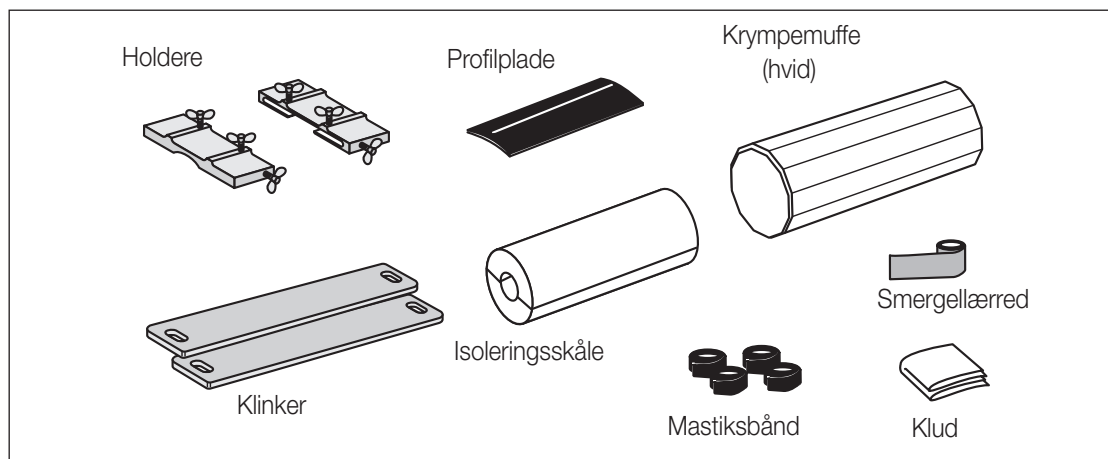




Vigtigt:

Varm aldrig direkte på eventuelle folder, da muffe-materialet misfarves og krakelerer i overfladen.


Varm aldrig ind under muffen ved enderne, da det kan medføre varige skader på muffen.

Eventuel luft under muffen kan afhjælpes ved at bukke et stykke svejsetråd i U-form og stikke det ind under muffen mens denne endnu er varm.


Brug brænderhoved $\varnothing 51$ mm til muffen indtil $\varnothing 200$ mm. Ved større muffen anvendes brænderhoved $\varnothing 63$ mm.

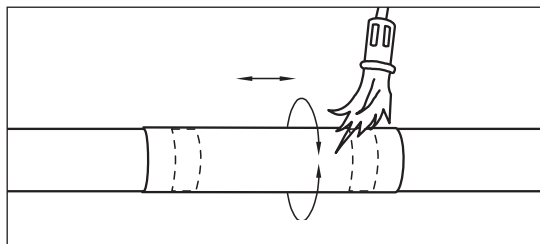


1. Opvarm hele den gamle krympemuffe.

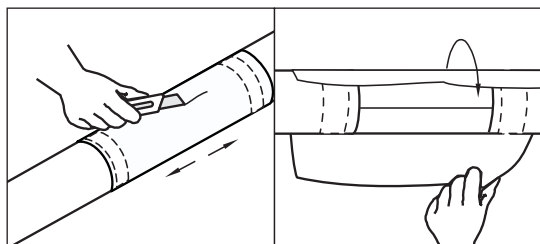


2. Skær den gamle krympemuffe igennem på langs med en skarp kniv. Fjern krympemuffen.

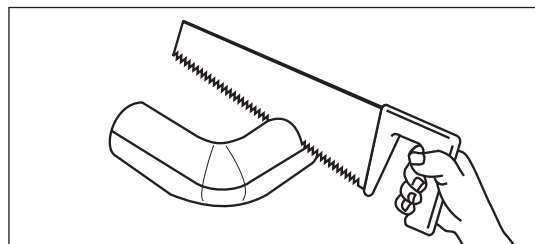


3. Afkort isoleringsskålene, så de passer stramt mellem kapperørene..

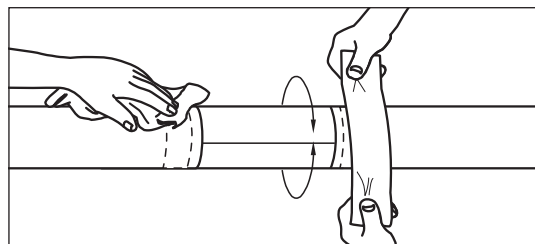


4. Rengør med klud. Aktiver kapperørene med SMERGELLÆRRED mindst 80 mm fra begge kappeender. Fjern med SMERGELLÆRRED eventuelle skarpe kanter eller grater på kapperørene.

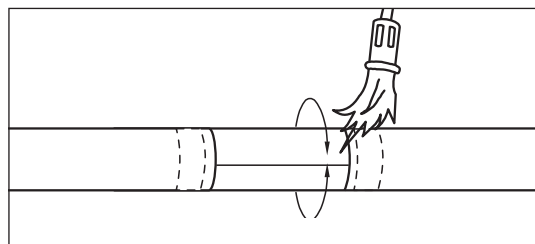


5. Aktiver kapperørene med gasbrænder mindst 80 mm fra begge kappeender, indtil overfladen har et silkemat skær.

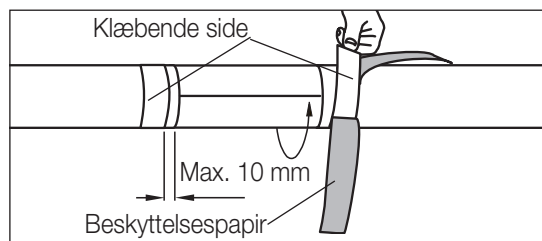


6. Fjern beskyttelsespapiret fra klæbesiden af mastiksbandet. Vend den klæbende side ned mod kappen og væk fra isoleringsskålene. Mastiksbandene placeres max. 10 mm inde på kappen.

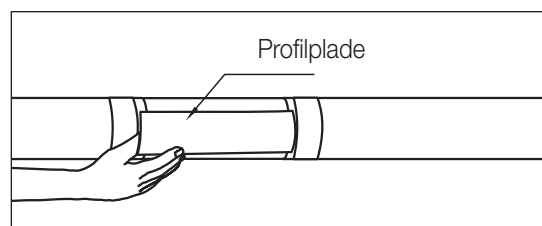


7. Profilpladen placeres hvor samlingen ønskes. Profilpladen fastholdes ved hjælp af mastiksband.

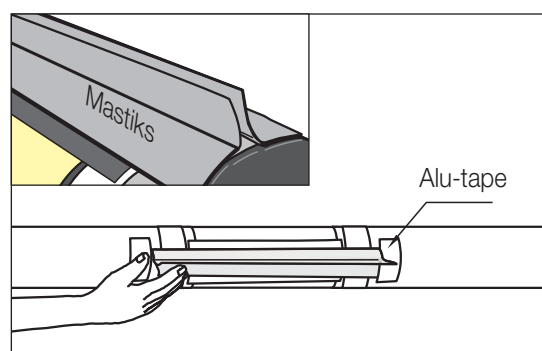


8. Fjern beskyttelsespapiret fra mastiksbandet og vend den klæbende side ned mod kappen således at limen vender udad. Evt. monteres alu-tape for nemmere rengøring af overskydende lim.

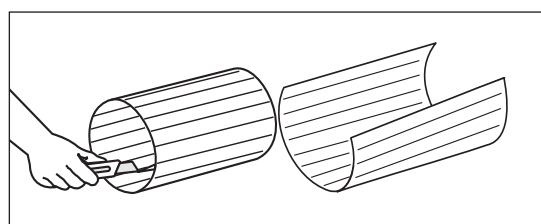


9. Skær krympemuffen igennem på langs.

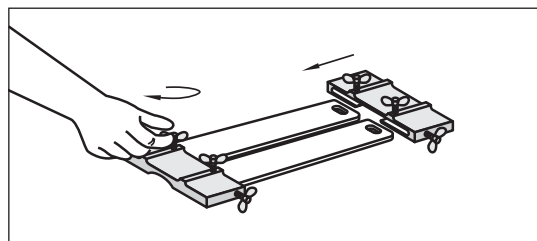


10. Holdeværktøjet samles. Vend den glaserede side nedad.

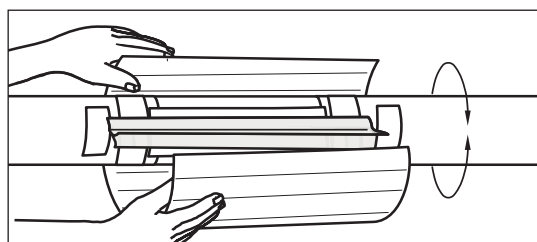


11. Før krympemuffen rundt om røret. Samlingen skal ligge over profilpladen.

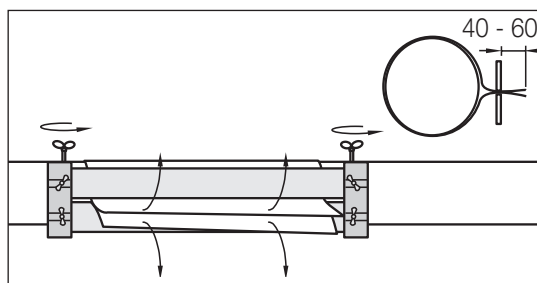


12. Træk enderne af krympemuffen 40-60 mm gennem holdeværktøjet. Spænd møtrikkerne så klinkerne låser enderne.

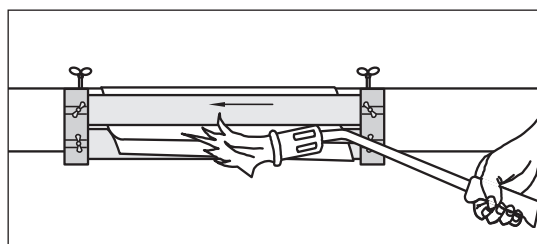



13. Krympemuffens ender nedkrympes, indtil bevægelse i enderne ophører.

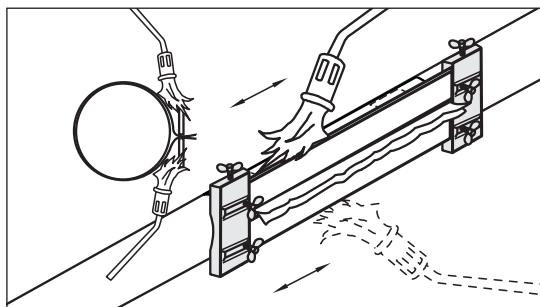


14. Opvarm hele værktøjsområdet.

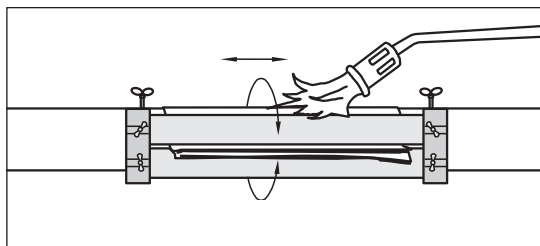


15. Varm hele krympemuffen fra midten ud mod begge sider, så tætningsmassen flyder ud ved samlingen.

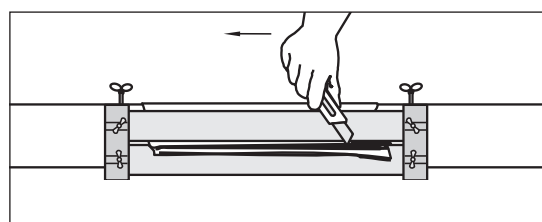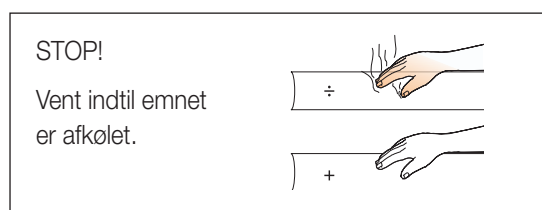


16. Efter afkøling skæres langs kanten af klinken med en meget skarp kniv.

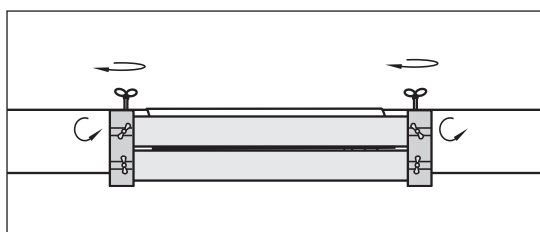


17. Løs de fire møtrikker.

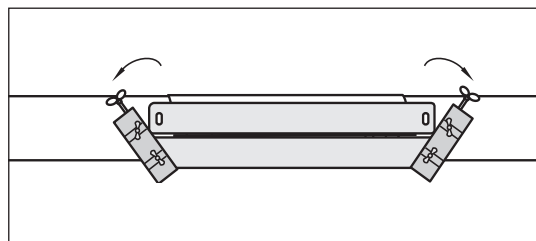


18. Vip de to holdere ud til siden.

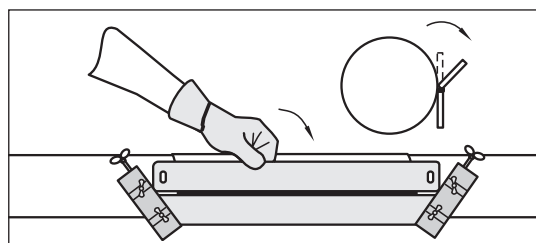


19. Fjern klinke 1. Vigtigt! Anvend altid handsker.

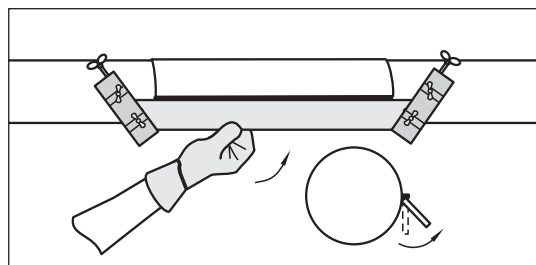

20. Fjern klinke 2. Vigtigt! Anvend altid handsker.

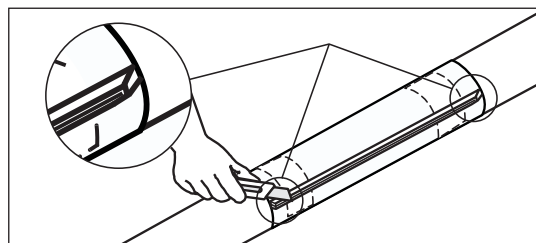

21. Enderne skærpes i 60°. Overskydende lim og alu-tape fjernes.

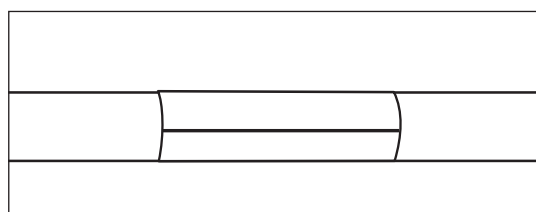

22. Samlingen er færdig.

