




LOGSTOR HBX

Montageanleitung - Industrie

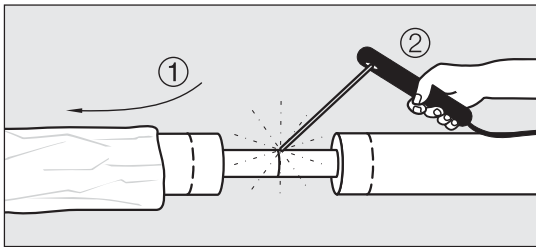


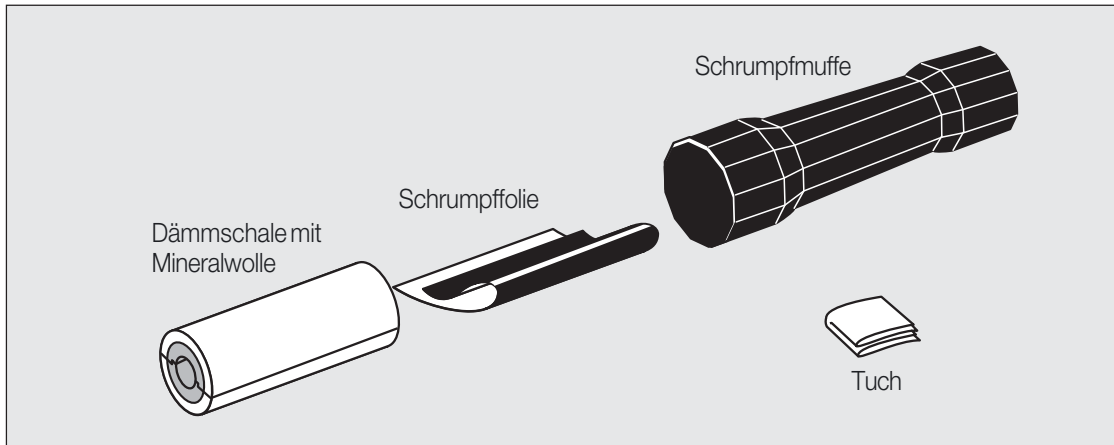


1. Schrumpfmuffe mit Verpackung auf eines der Rohre aufschieben, bevor die Mediumrohre miteinander verbunden werden.

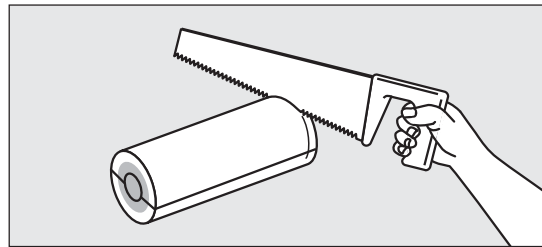


4. Dämmschalen kürzen, so daß sie stramm zwischen die Mantelrohrenden passen.

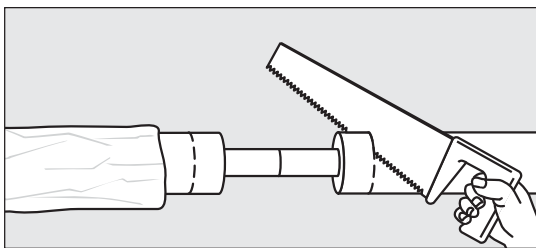


2. Den äussersten Teil der Mantelrohre bei der Markierung abschneiden.

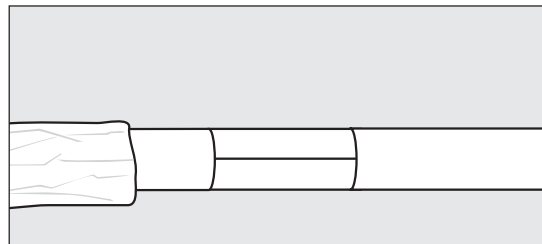


5. Dämmschalen stramm zwischen den Mantelrohren anbringen, evtl. Klebeband benutzen. Alle Oberflächen müssen SAUBER und TROCKEN sein.

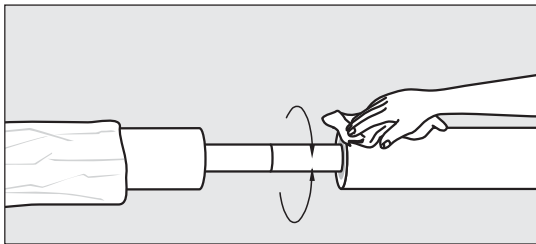


3. Alle Oberflächen der Verbindung reinigen.

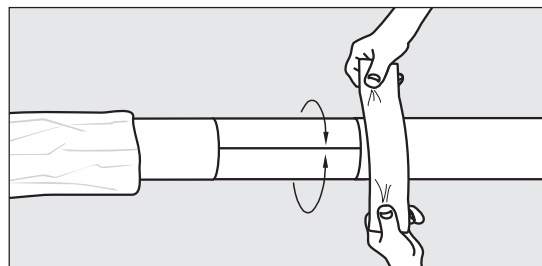


6. Mantelrohre mindestens 150 mm von beiden Rohrenden mit Schmirgelleinen, Körnung 80, schleifen.

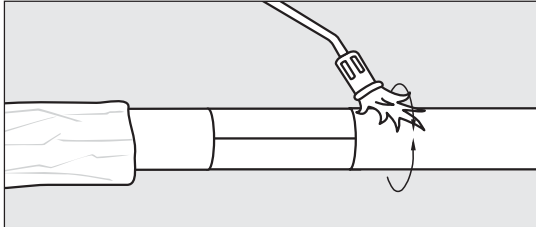


7. Mantelrohre mindestens 150 mm von beiden Rohrenden mit Gasbrenner aktivieren, bis die Oberfläche seidig glänzt.

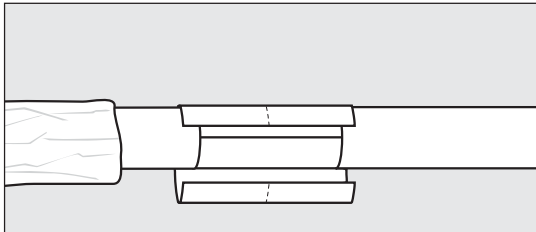


8. Schrumpffolie so anbringen, daß der Markierungstrich um das Rohr herumläuft und eine ihrer Kanten in „10-Uhr-Position“ befestigt ist. Schrumpffolie um das Rohr durch Abziehen des Schutzpapiers herumführen, so daß die Folie an der darunter liegenden Oberfläche anliegt.

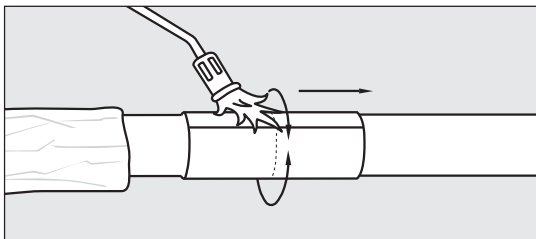


9. Folie von der Mitte gegen beide Seiten erwärmen, bis die Dichtungsmasse an allen Kanten hervortritt und die Folie um das Rohr stramm liegt.

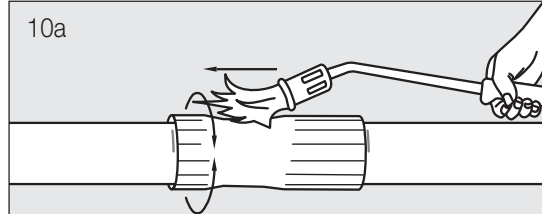

10a

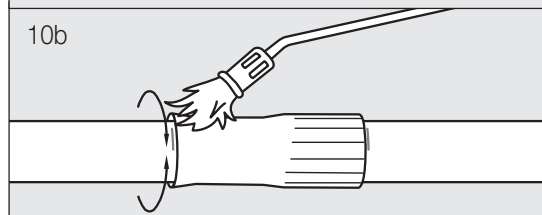


10b

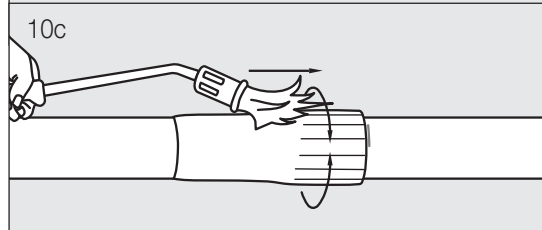

10c


10. Die Verpackung der Schrumpfmuffe entfernen. Sicherstellen, daß die Muffe außen und innen SAUBER und TROCKEN ist. Muffe über der Verbindungsstelle anbringen und die Position markieren. Zuerst von der Mitte gegen eine Seite schrumpfen und danach von der Mitte gegen die andere Seite schrumpfen. Nie direkt auf dem Mantel erwärmen.

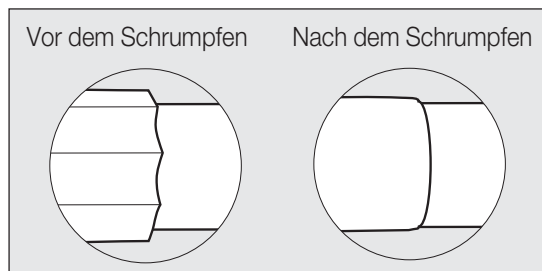

Vor dem Schrumpfen

Nach dem Schrumpfen

11. Schrumpfen bis die Aufweitungsstellen verschwunden sind, und das Muffenende eine fast gerade, umlaufende Kante bildet.

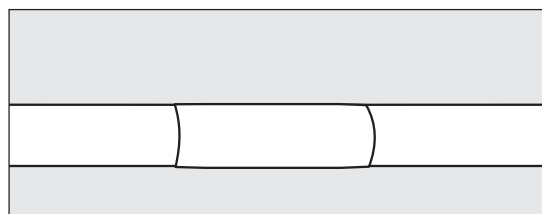

12. Die Verbindung ist fertig.

